



盛岡市浄配水場施設整備事業 設計図			
工事名	松園第2配水場1号配水池塗装修繕		
施工場所	盛岡市三ツ割字鉢ノ皮57番6外地内		
図名	位置図、配置図		
図番	1 / 2	縮尺	図示

位置図 S=1/10,000

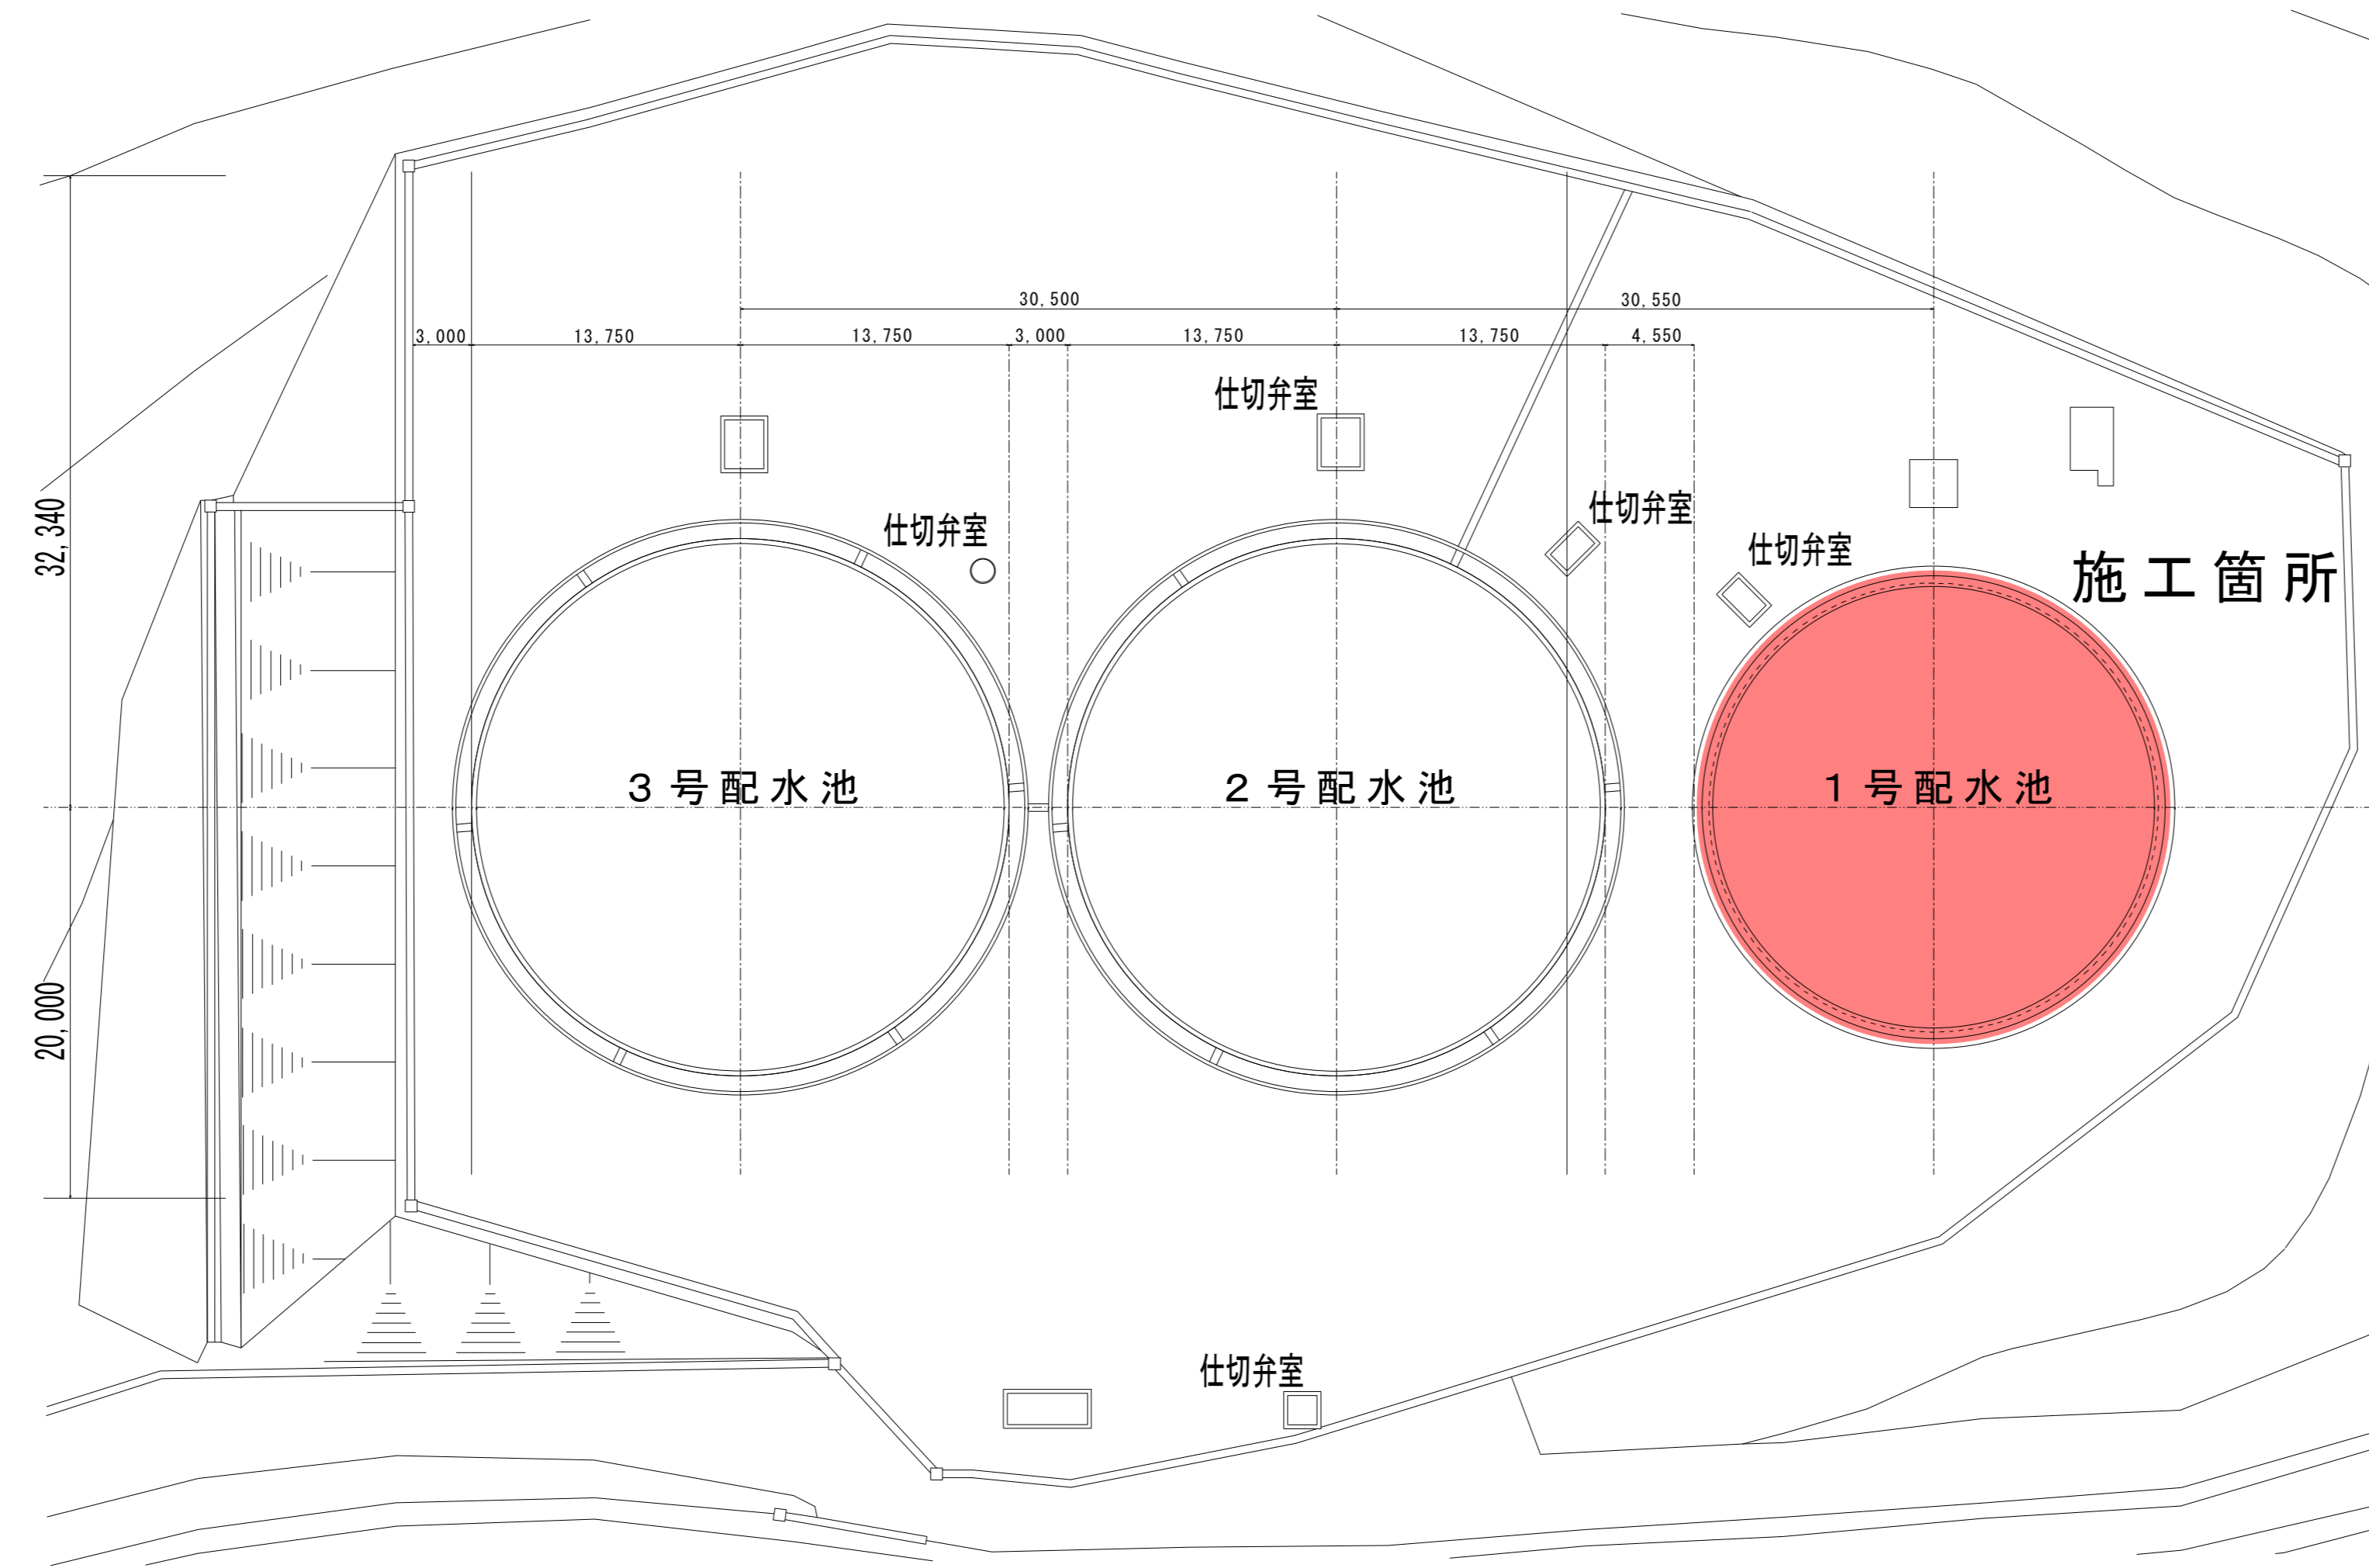

配置図 S=1/200

盛岡市浄配水場施設整備事業 設計図			
工事名	松園第2配水場1号配水池塗装修繕		
施工場所	盛岡市三ツ割字鉢ノ皮57番6外地内		
図名	1号配水池立面図		
図番	2 / 2	縮尺	1/200

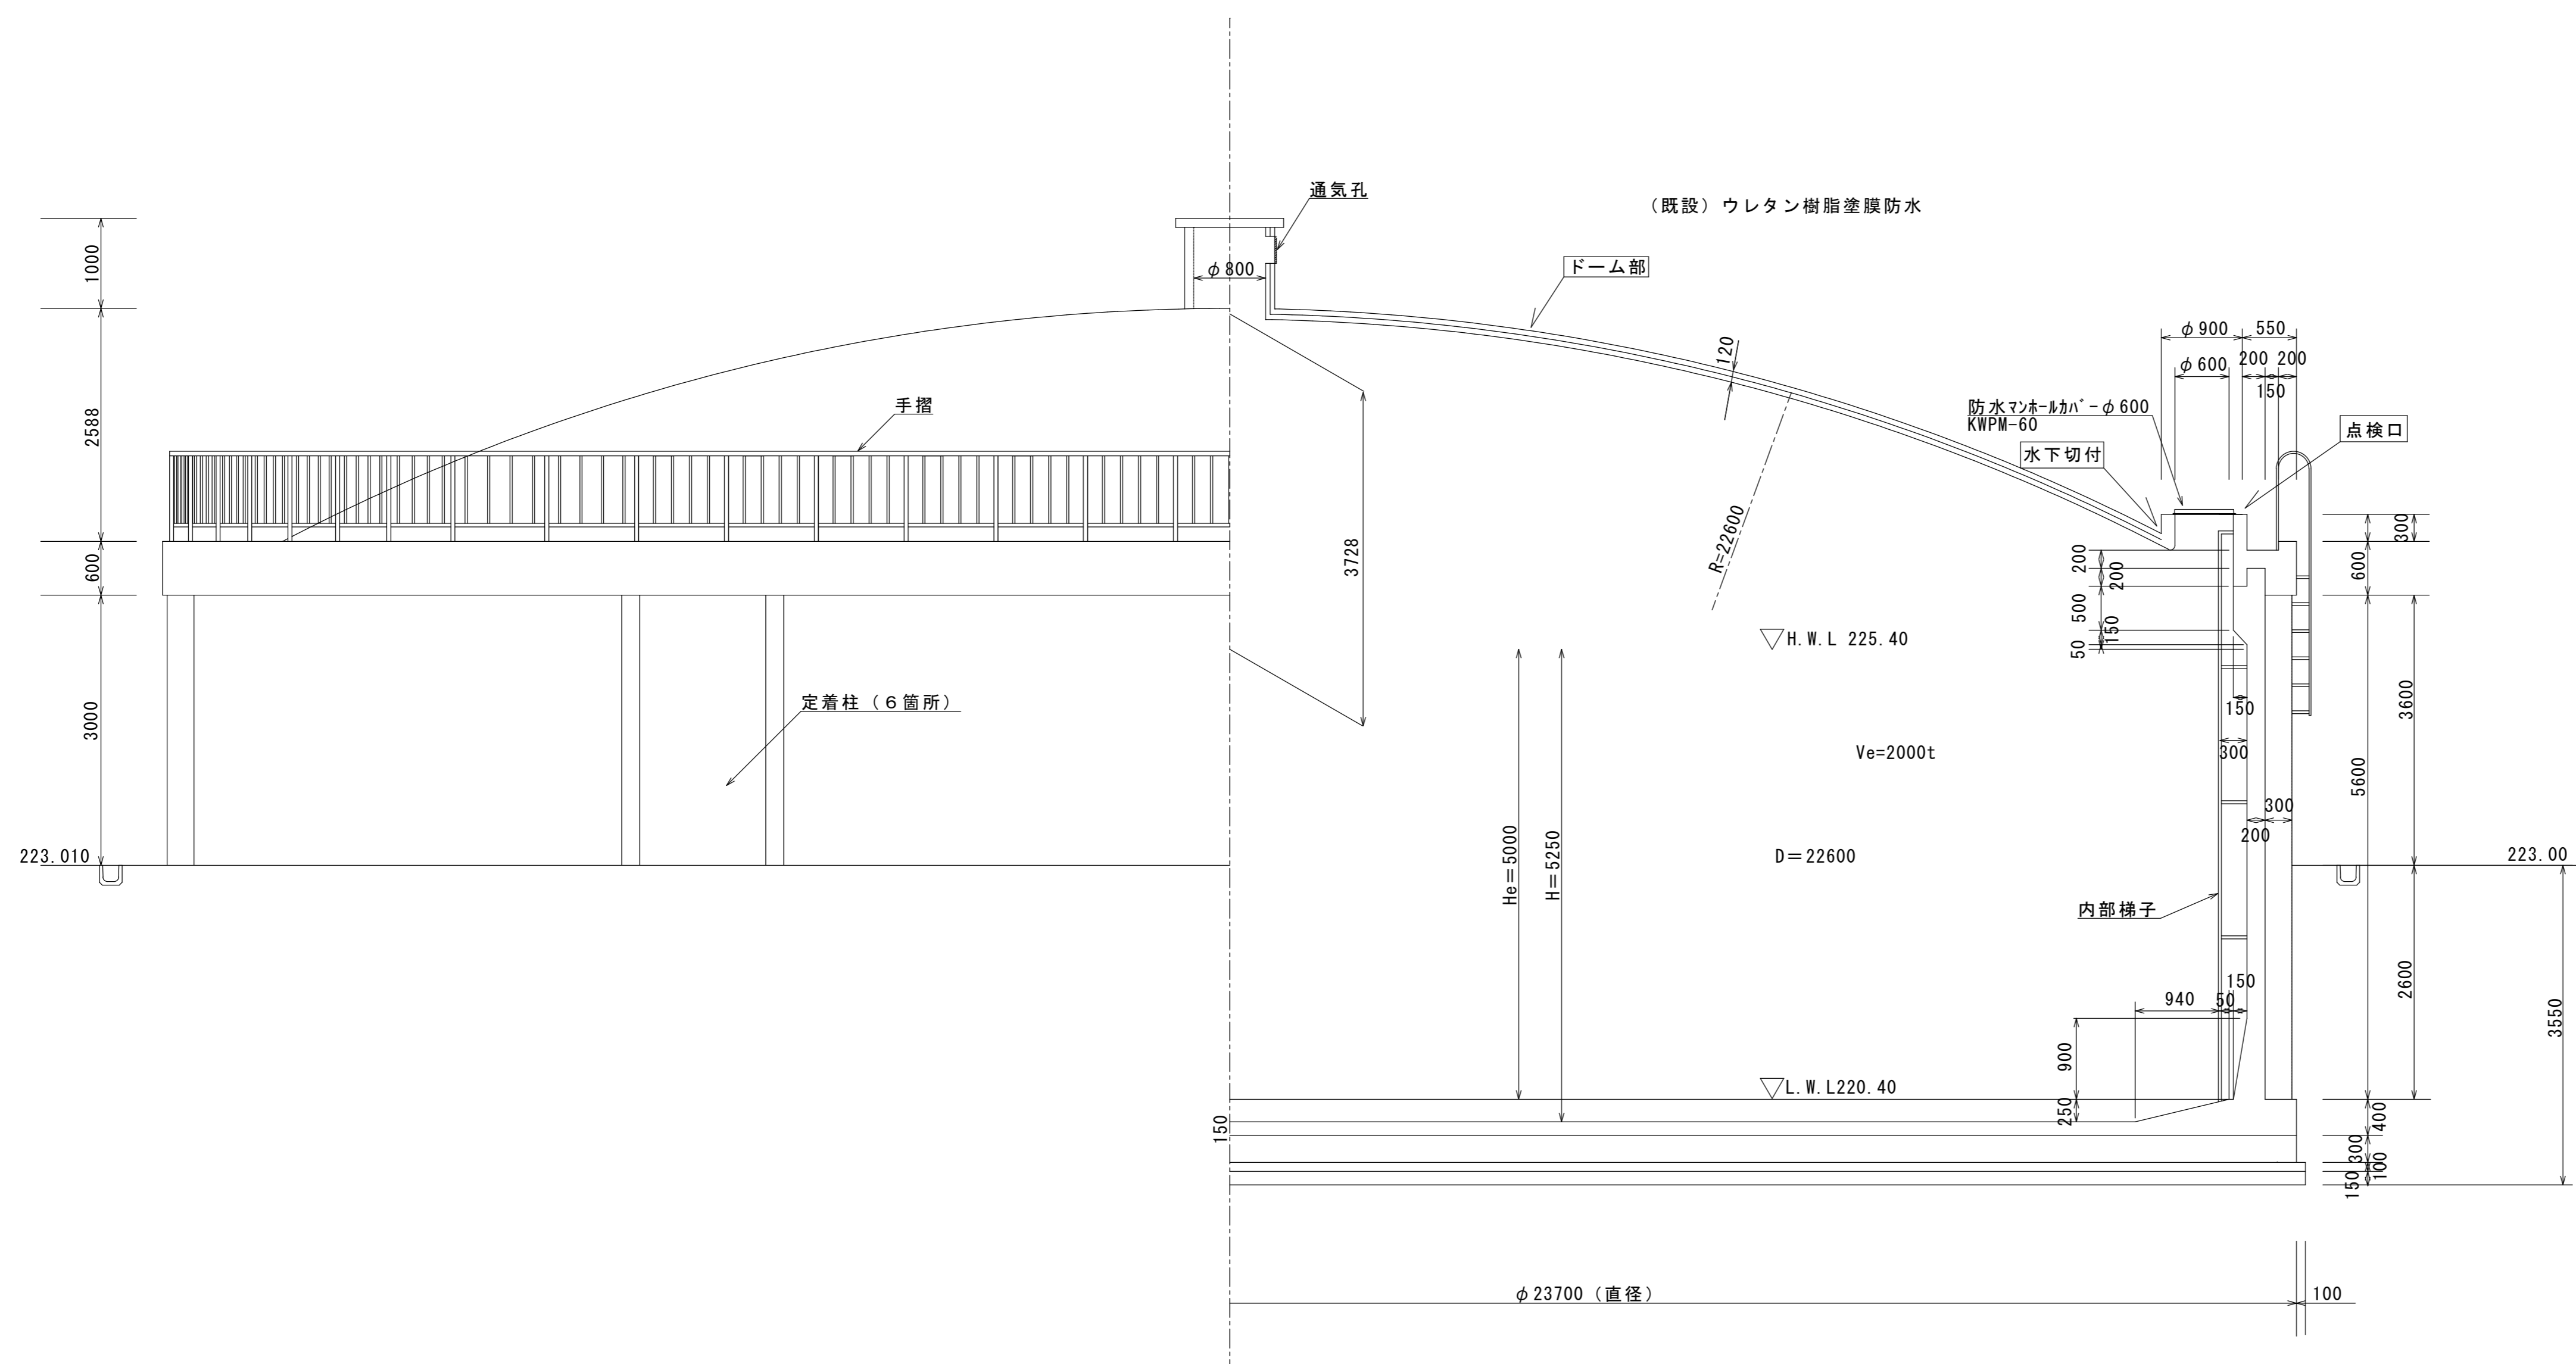

修繕内容	
ドーム部	ドーム部既存防水破断部補修（剥離部撤去） 100*100~100*1500程度：28箇所
	ドーム部既存防水破断部補修（凹部防水材充填） 立面用防水材充填 100*100~100*1500程度：28箇所
	ドーム部既存防水破断部補修（防水材部分塗布） ウレタン塗膜防水、t=2.0（メッシュ入り）
水下切付部	水下切付既存防水破断部補修（剥離部撤去）：71m
	水下切付既存防水破断部補修（凹部防水材充填）：71m
	水下切付既存防水破断部補修（防水材部分塗布） ウレタン塗膜防水、t=2.0（メッシュ入り）：71m
屋根防水補修	点検口まわり凍害コンクリート研り撤去 φ920、W130*D50程度：1箇所
	点検口まわり凍害研り部樹脂モルタル修復 φ920、W130*D50程度：1箇所
	点検口まわり修復部ウレタン塗膜防水 t=2.0（メッシュ入り）φ920、W130*D50*H120~450：1箇所
屋根部	屋根部全面高圧洗浄 453m <sup>2</sup>
	屋根部全面ウレタン塗膜防水用層間プライマー塗布：453m <sup>2</sup> 塗布量は製造所仕様による
	屋根部全面トップコート塗布：453m <sup>2</sup> 塗布量は製造所仕様による
外壁防水改修	既存塗膜不良部撤去：135.9m <sup>2</sup>
	塗膜撤去部段差修復：135.9m <sup>2</sup>
	外壁全面高圧洗浄：306.9m <sup>2</sup>
	アクリルゴム外壁塗膜防水（天端共） JIS A 6021、改修標仕相当品、樹脂量55%以上：306.9m <sup>2</sup>